



# 糸取物語 *wave*

BLS-3WJ

## ～早見表～ QUICK REFERENCE

### ① 糸かけ

- はずみ車の固定 ..... 2  
ルーパー糸 ..... 2  
針糸 ..... 3

### ② 針の交換 ..... 3

- ### ③ OVERLOCK(オーバーロック)
- 2本針 4本糸ロック ..... 4  
1本針 3本糸ロック ..... 5  
標準巻きロック ..... 6  
変形巻きロック ..... 7  
1本針 2本糸ロック ..... 8・9

### ④ WAVELOCK(ウェーブロック)

- ウェーブロック ..... 10  
巻きウェーブロック ..... 11

### ⑤ 平縫い(応用)

- 3本糸ロックの平縫い ..... 12  
ウェーブロックの平縫い ..... 13

### ⑥ 基本操作

- 縫い始め・縫い終わり ..... 14  
空環の始末 ..... 14  
縫い目のほどき方 ..... 15  
カーブを縫う時のポイント ..... 15

### ⑦ 主な名称 ..... 16


ルーパーの糸かけには**ジェットエアスルー(ジェットエア糸通し)**を使います。

まず下記の「**はずみ車の固定**」を必ず行ってください。

また、糸かけが終わったら忘れずに「**固定の解除**」(ご使用のてびきP19参照)を行ってください。

## はずみ車の固定

- ① 押え金を上げる。
- ② フロントカバーとメスカバーを開ける。
- ③ ソーイング・糸通し切換レバーを「ジェットエア」側へ下げる。
- ④ はずみ車をカチッと音がするまで手前に回す。


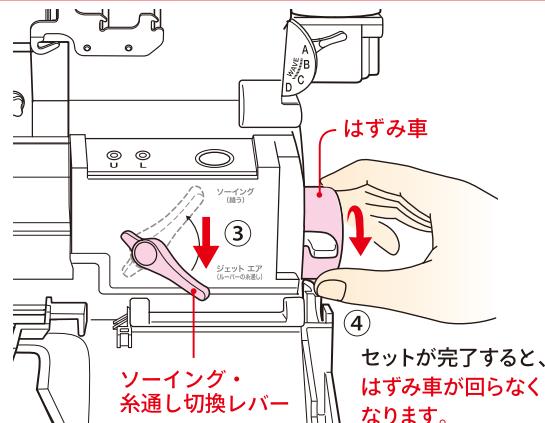


セットが完了すると、はずみ車が回らなくなります。

**重要** 糸をかける場合は必ず「はずみ車の固定」を行ってください。

## ルーパー糸

### ジェットエアスルー(ジェットエア糸通し)の使い方

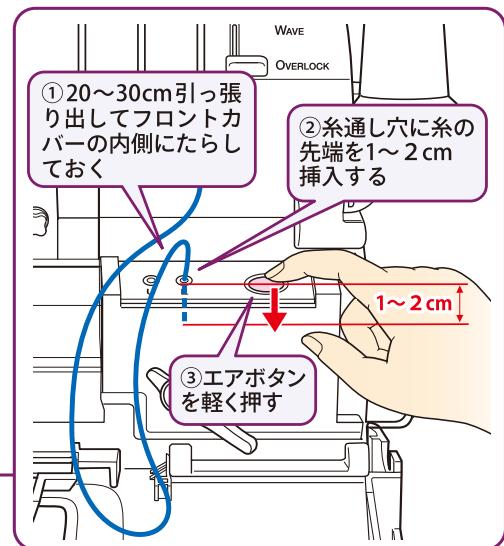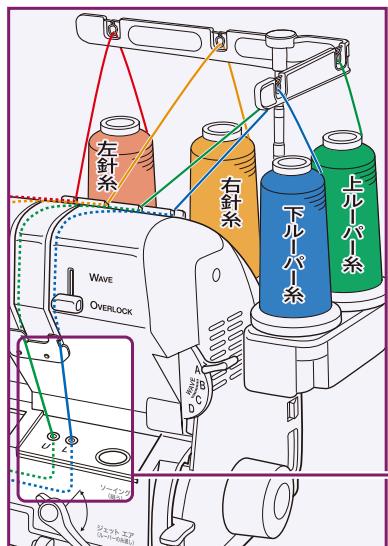

ワン  
ポイント


ウーリー糸などの、糸通し穴に入りにくい糸は  
「付属のルーパースレッダー」を利用すると便利!  
※使い方はご使用のてびき6ページ参照



【付属】  
ルーパースレッダー  
(糸通し具兼掃除具)

# 針糸


## ラクスルー(自動針糸通し) の使い方

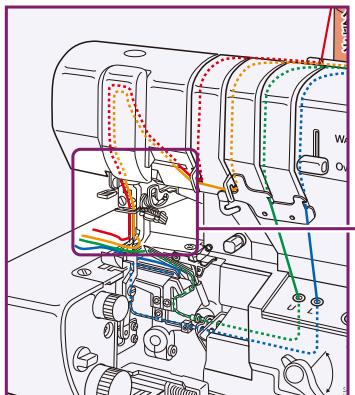

### 重要


「固定の解除」  
(ご使用のてびきP19参照)を  
してから縫い始める。

### ①糸通しレバーを下げる。

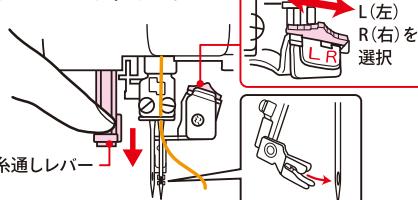

図「はずみ車の固定」をしていない状態では  
糸通しレバーを絶対に動かさないでください。

### ②糸通しガイドに糸を 引っかけ、手を放す。

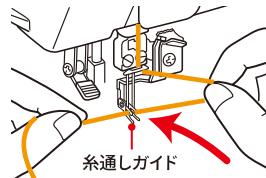


### ③糸通しレバー をもう一度押 し下げる。




## 針の交換

### 取りはずし方

#### ①はずみ車を回して、針を 一番上まで上げる。

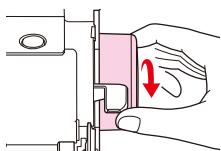

#### ②付属のドライバーで 針止めネジをゆるめ、 針をはずす。

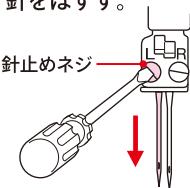


**注** 2本針から1本針にしたときは、  
針を取りはずした後、外した針  
の止めネジを必ずしめ直して  
おいてください。ゆるめたま  
だと、取れなくなってしまう  
場合があります。

**注** 使わない糸は取り除いてください。  
かけたままだと縫製中にどこかに  
引っ掛かりトラブルの原因になるこ  
とがあります。


### 取り付け方

### 使用針:ORGAN NEEDLES(オルガン針) HA×1SP

#### ①新しい針を付属の掃除用ブラシ に差し込み「針頭部の平らな面」 が後ろ向きになるようにして、 針留の穴の一番上まで差し込む。

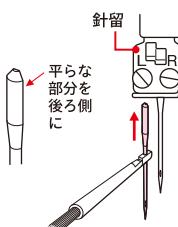

#### ②確認窓で針が一番 奥まで差し込まれて いることを確認して から、針止めネジを しめる。

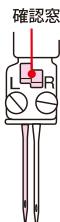


**注** 針の交換をする場合は必ず電源を切ってください。通電したままだとミシンが急に動くなど危険です。

## 2本針4本糸ロック

ニット地の縫い合わせに最適な縫い目です。


針	送り目(縫い目長さ)	かがり幅	縫い目切換レバー	オーバーロック／ウェーブロック切換ツマミ
2本	【普通ロック】側 2.5～3.5	5.5～7.5	A	OVERLOCK

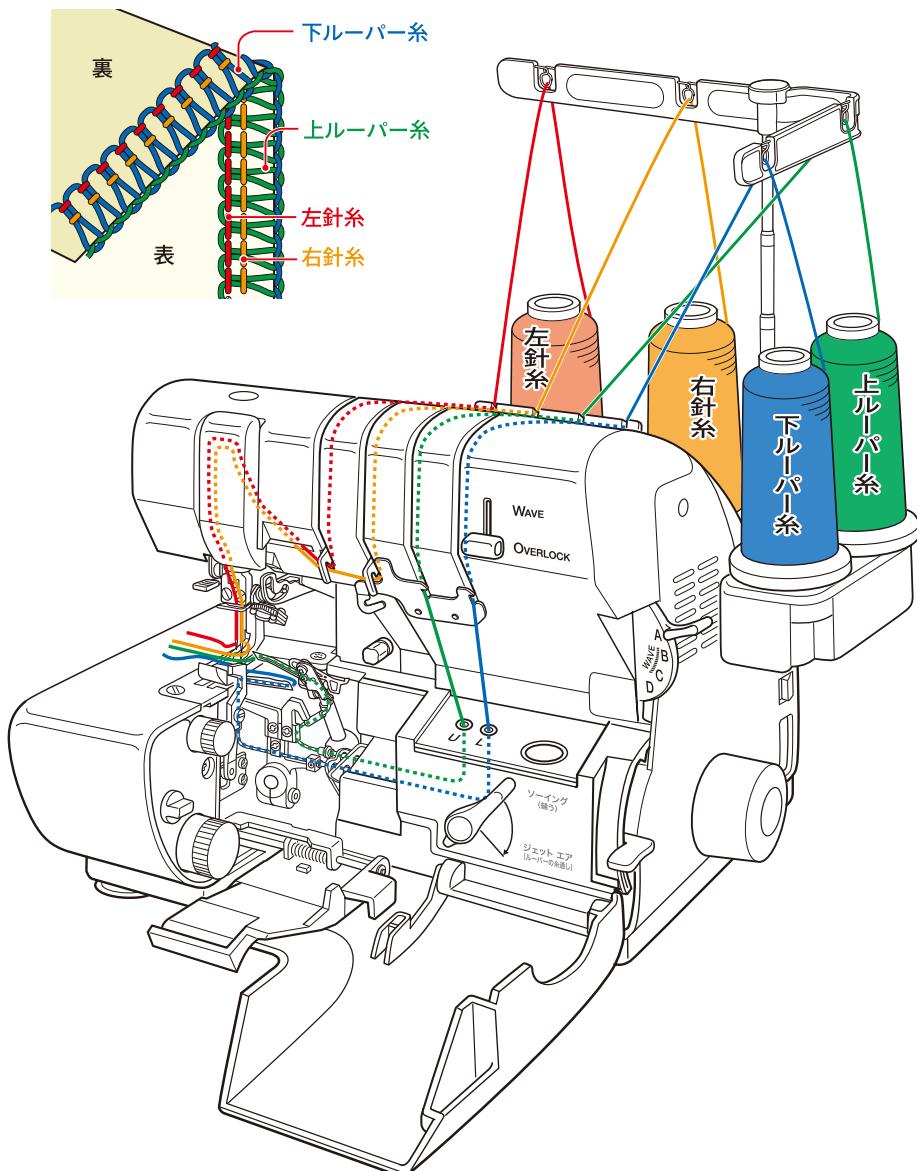

## 1本針3本糸ロック

縫かぎりに最適です。通常は右針を使います。



針	送り目(縫い目長さ)	かがり幅	縫い目切換レバー	オーバーロック／ウェーブロック切換ツマミ
右針 (または左針)	【普通ロック】側 2.5~3.5	右針3.0~5.0 (左針5.5~7.5)	B (左針の場合はA)	OVERLOCK

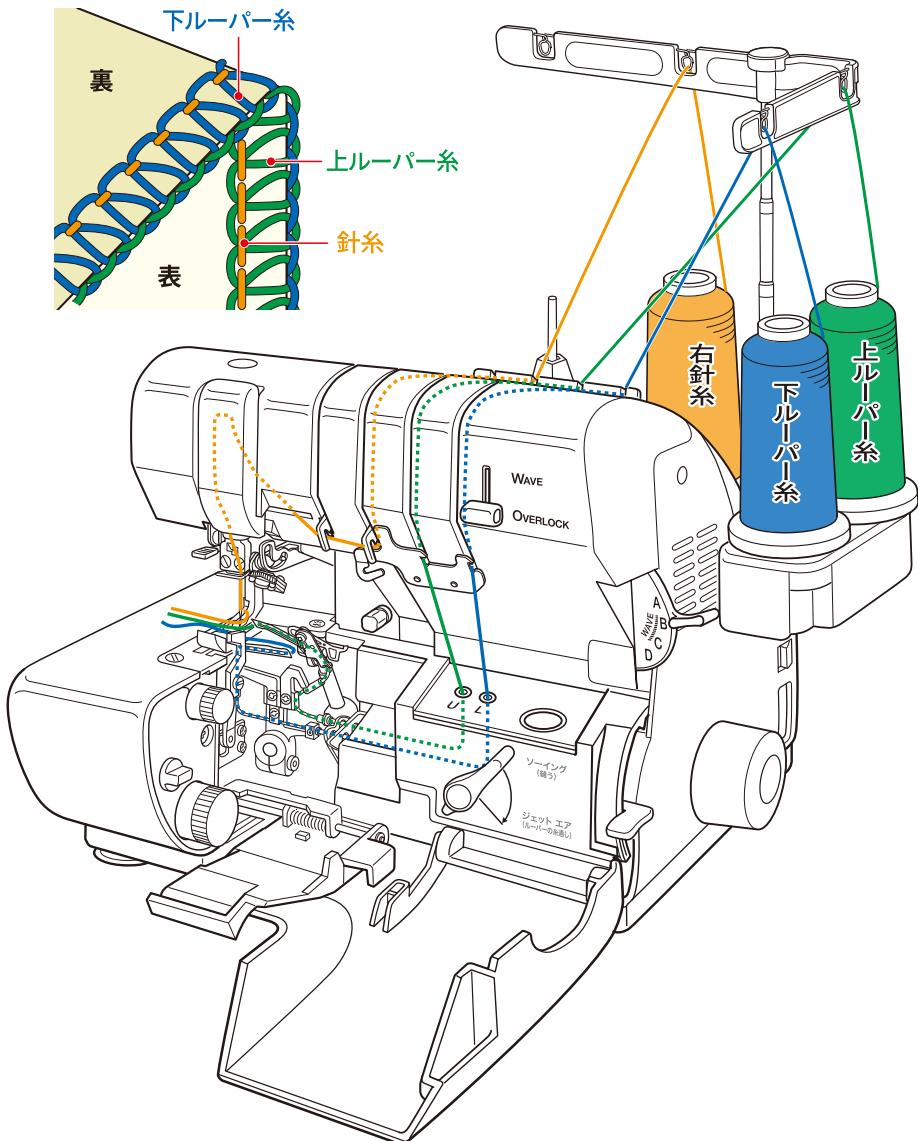

## 標準巻きロック

布端をひと折りしながら細くかがりますが、縫い目の形状は普通ロックと同じです。かがりの厚みを出さず、きれいなシルエットに仕上げることができます。オーガンジーやジョーゼットなど薄地の縫い合わせや端始末に。


針	送り目(縫い目長さ)	かがり幅	縫い目切換レバー	オーバーロック／ウェーブロック切換ツマミ
右針	【巻きロック】側 0.75~1.5	M	C	OVERLOCK

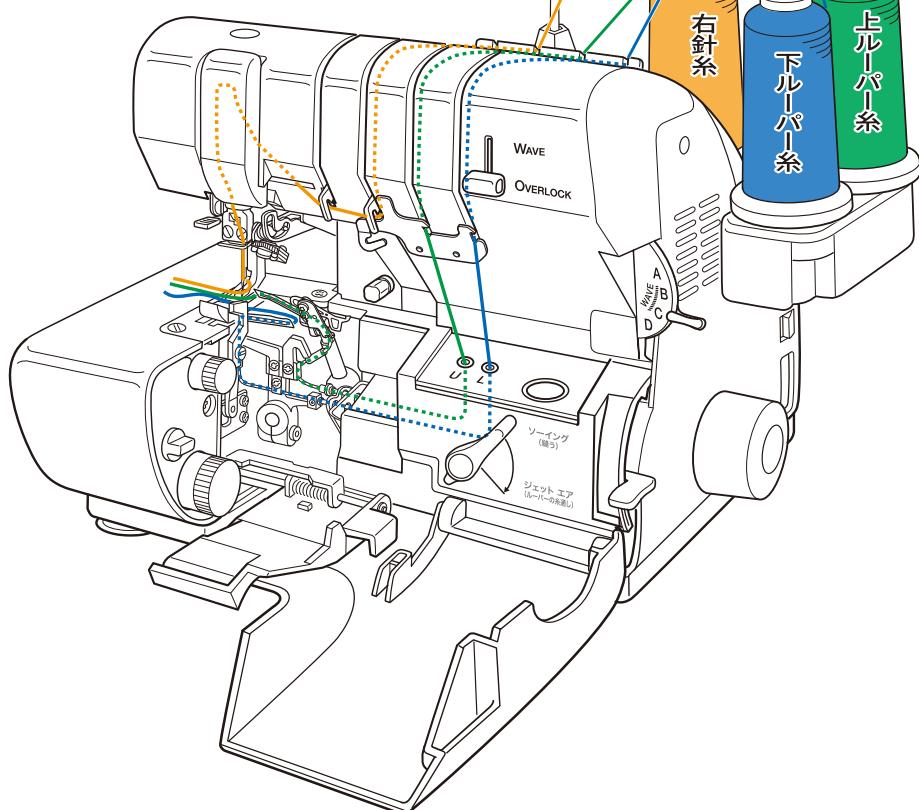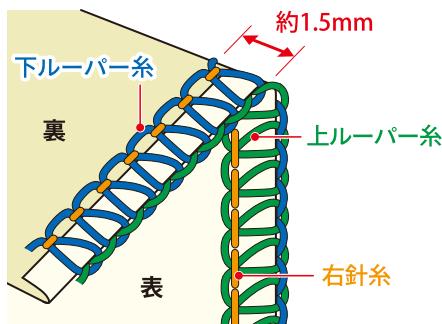

## 変形巻きロック


上ルーパー糸が、布端を裏側に巻き込みながら細くかがります。既製品に多く使われている縫い目です。薄物の縁かかりやハンカチ、コサージュやフリルにも。



針	送り目(縫い目長さ)	かがり幅	縫い目切換レバー	オーバーロック/ ウェーブロック切換ツマミ
右針	【巻きロック】側 0.75~1.5	M	D	OVERLOCK

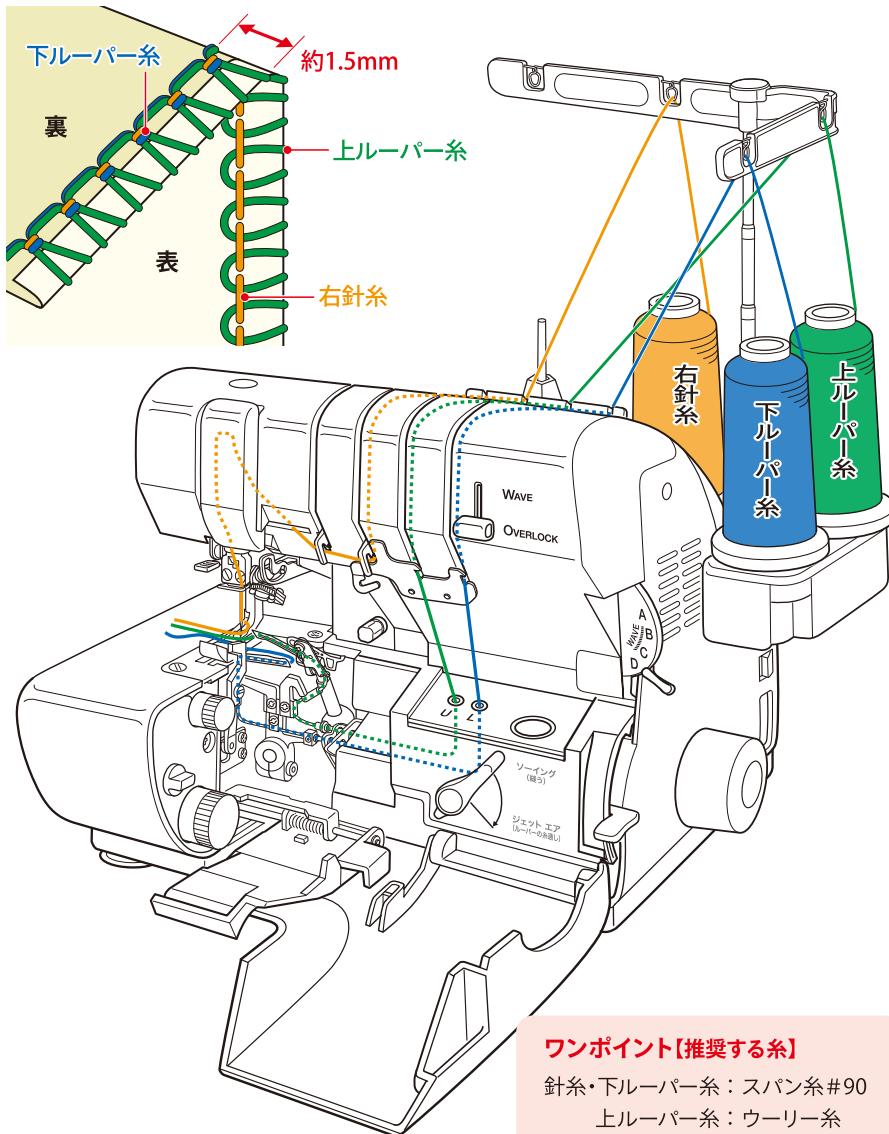


## 1本針2本糸ロック

針	送り目(縫い目長さ)	かがり幅	縫い目切換レバー	オーバーロック/ウェーブロック切換ツマミ
右針 (または 左針)	【普通ロック】側 2.5~3.5	3.0~5.0 (左針5.5~7.5)	B (左針の場合はA)	OVERLOCK

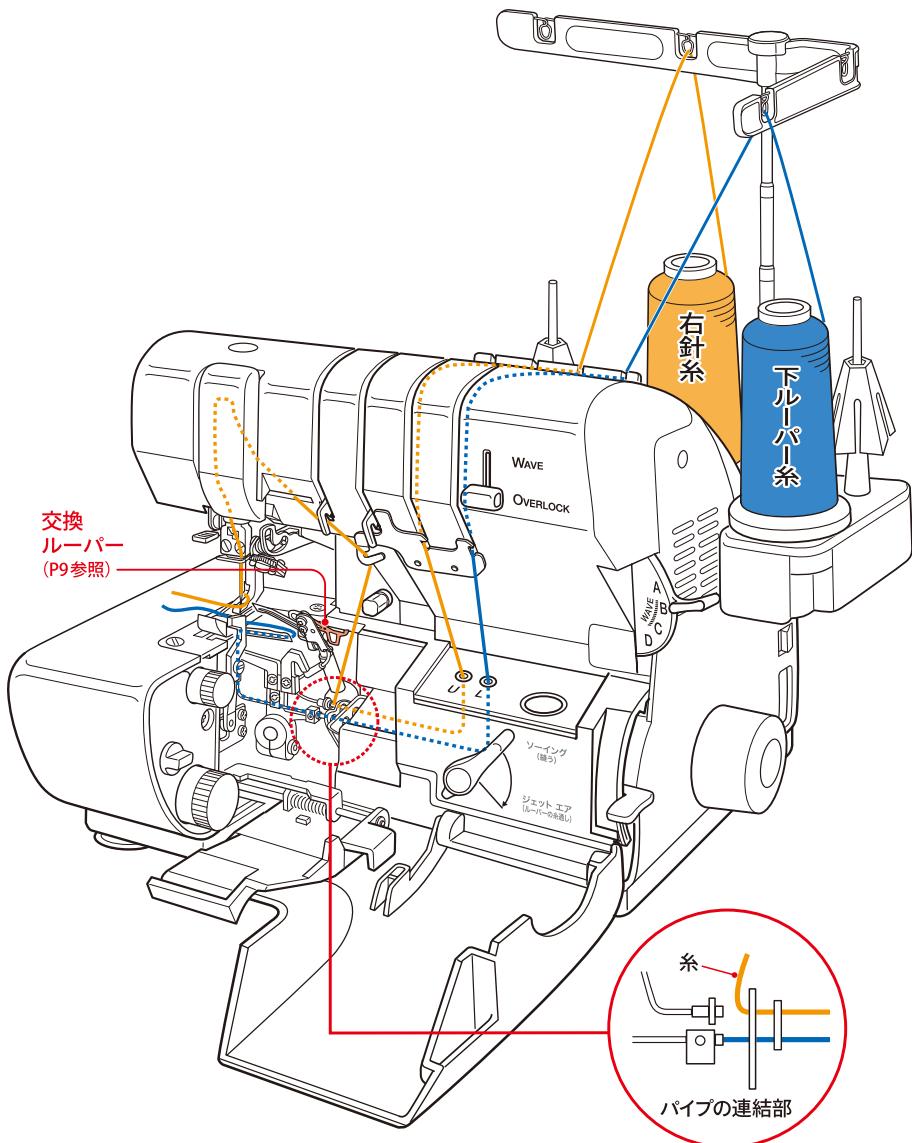

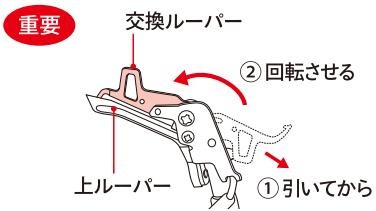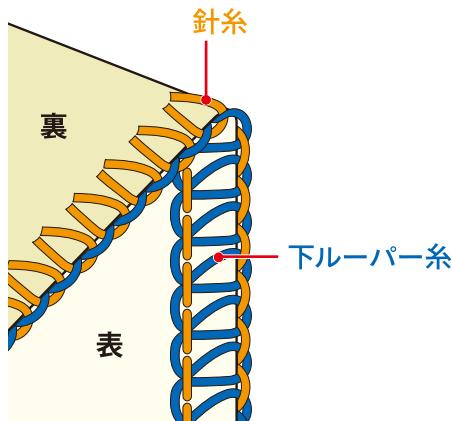


2本糸から4・3本糸・巻きロックに切り換える場合は、必ず交換ルーパーを元の位置に戻してください。

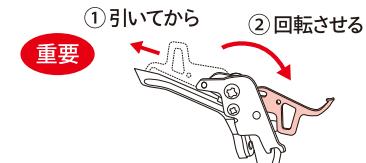


2本糸ロックはほとんどの場合は、飾り縫いで使われるため、下ルーパー糸に太い糸や飾り糸を使うと効果的です。

### 『代表的な縫い方』





①メス固定ツマミを「LOCK(固定)」側にする。

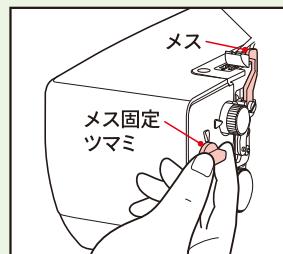

②生地を二つ折りにして、その折り山の端を固定したメスから左側に2mmほど離して縫う。

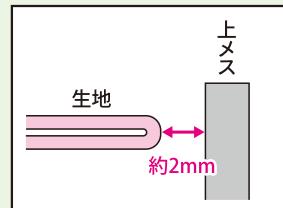


③縫い終わったら、生地を広げる。

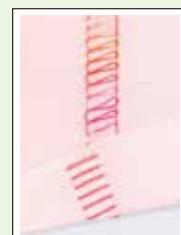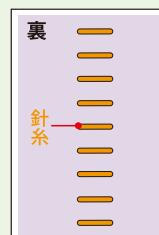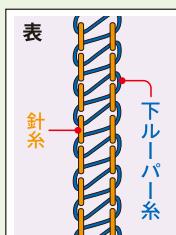
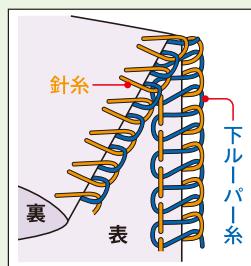


## ウェーブロック

針	送り目(縫い目長さ)	かがり幅	縫い目切換レバー	オーバーロック/ ウェーブロック切換ツマミ
右針【普通ロック】側	0.75~1.5	3.0~5.0	WAVE:B	WAVE

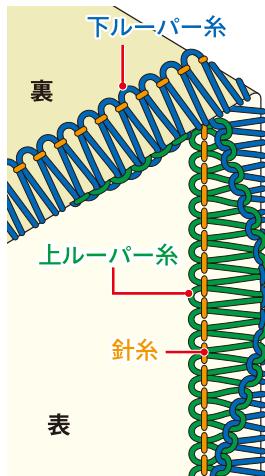


上下ルーパー糸にウーリー糸を使うと、縫い目が詰まって仕上がりがきれいに見えます。

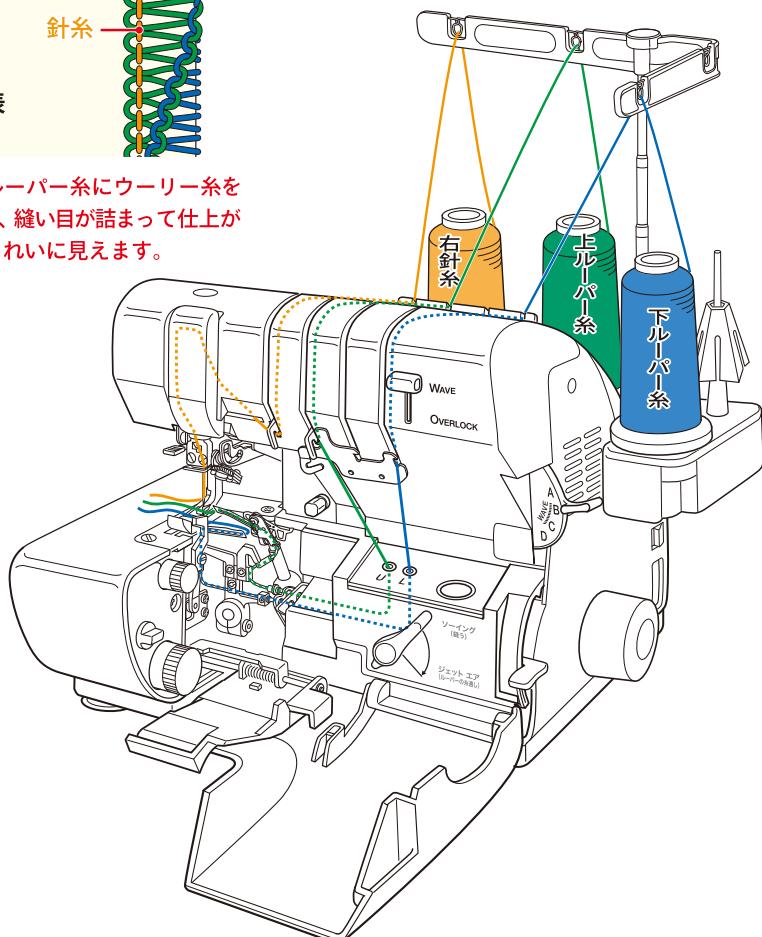
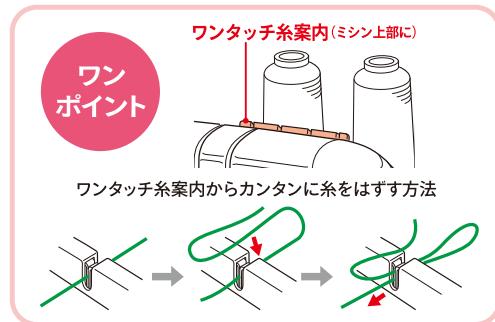


## 巻きウェーブロック

針	送り目(縫い目長さ)	かがり幅	縫い目切換レバー	オーバーロック/ ウェーブロック切換ツマミ
右針	【巻きロック】側 0.75~1.5	M	WAVE:C	WAVE

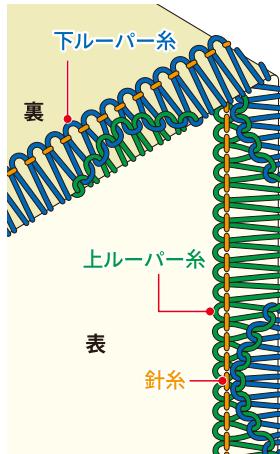


上下ルーパー糸にウーリー糸を使うと、縫い目が詰まって仕上がりがきれいに見えます。

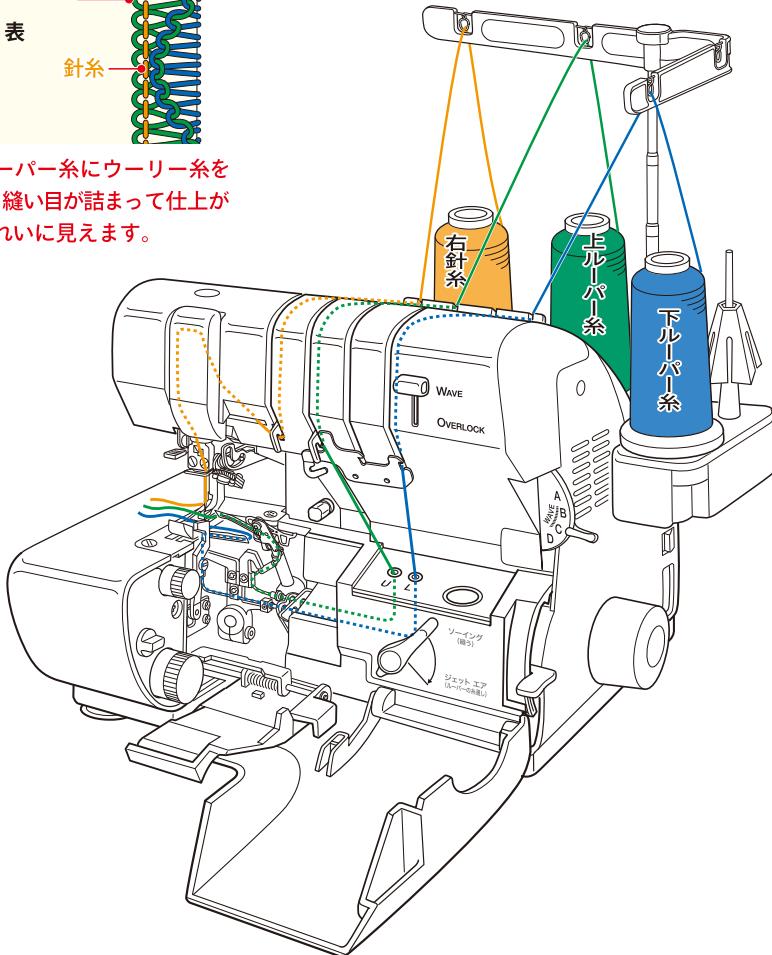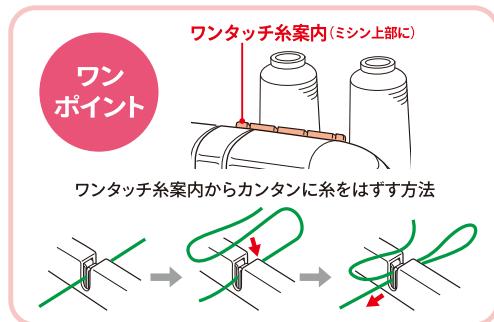


## 3本糸ロックの平縫い

パッチワーク感覚でいろんな生地をつなぎあわせたり、無地の生地の真ん中に飾り縫いをする事ができます。

針	送り目 (縫い目長さ)	差動	かがり幅	縫い目切換レバー	オーバーロック／ ウェーブロック切換ソマミ
右針	0.75～3.0	N	3.0～5.0	D	OVERLOCK

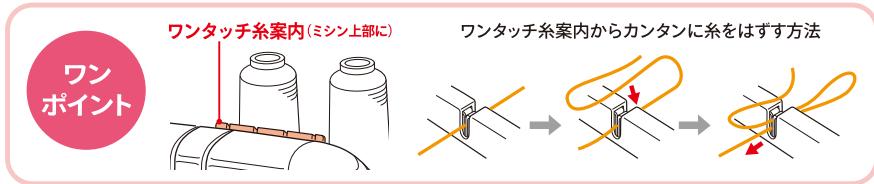


縫い目

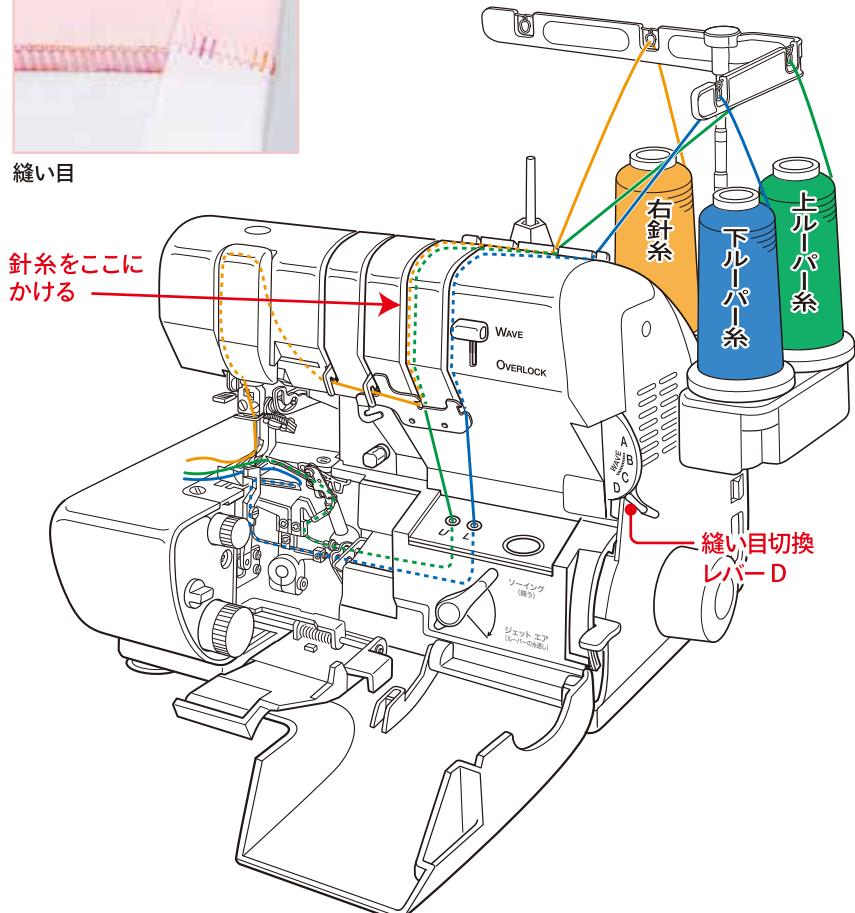


## ウェーブロックの平縫い

パッチワーク感覚でいろんな生地をつなぎあわせたり、無地の生地の真ん中にウェーブロックで飾り縫いをする事ができます。

針	送り目 (縫い目長さ)	差動	かがり幅	縫い目切換レバー	オーバーロック/ ウェーブロック切換ツマミ
右針	0.75~1.5	N	3.0~5.0	D	WAVE

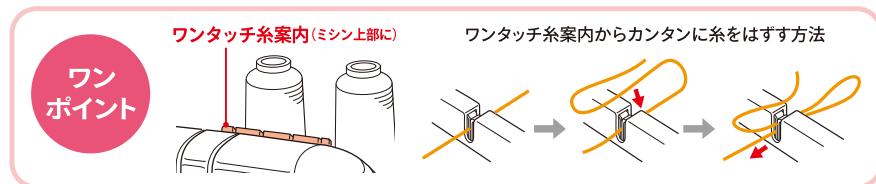


縫い目

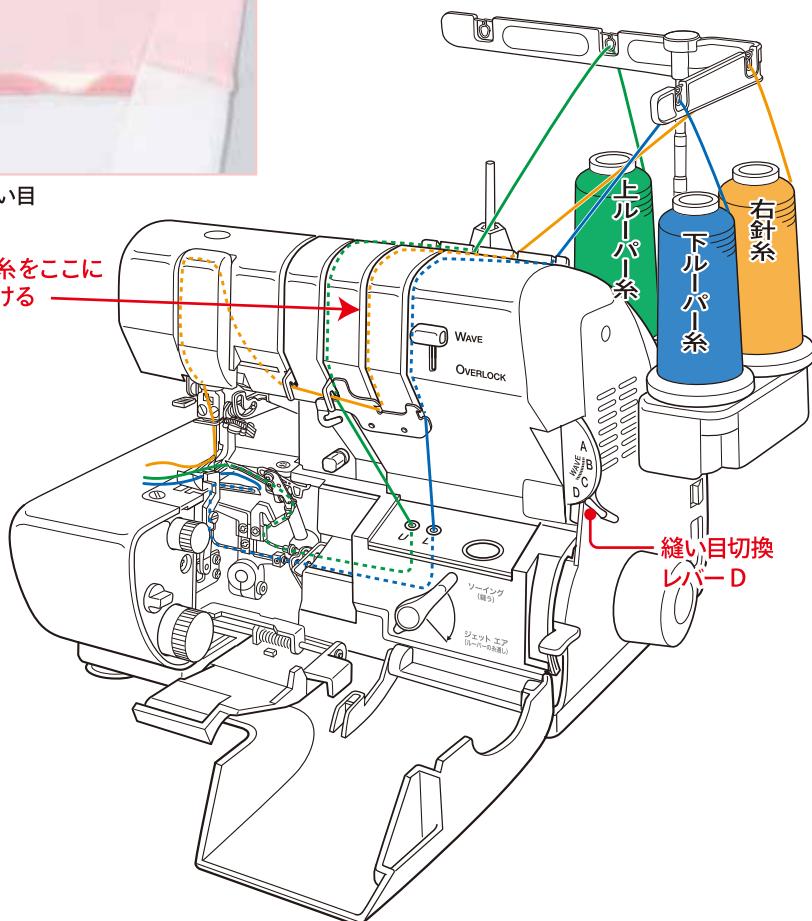


## 縫い始め・縫い終わり


- ①糸を押え金の上を通して左側にそろえる。

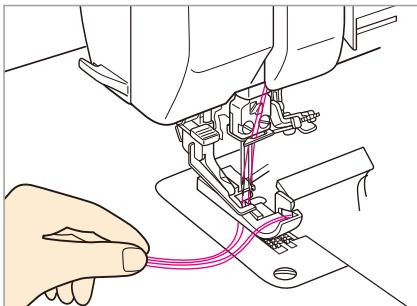


- ②糸の絡みぐいを確かめてフットコントローラーを踏む。

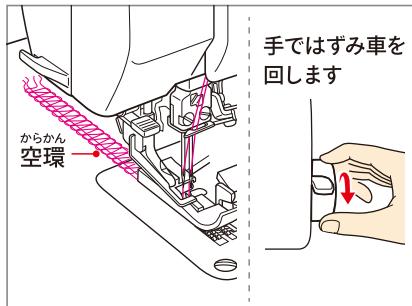

- ③布をすべり込ませて縫い始める。

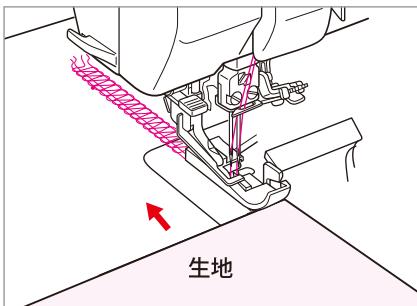

- ④縫い終わりは空環を長めにして切る。

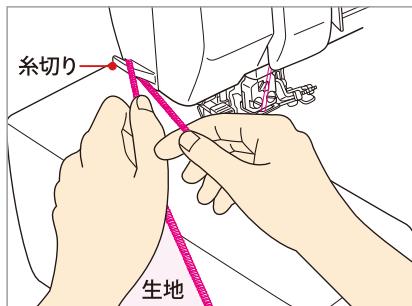


### からかん 空環の始末

縫い終わった後の「空環」の始末には次のような方法があります。


とじ針で裏の縫い目に2~3cm通します。

空環が短い場合は、先にとじ針を縫い目に通し、その後空環をとじ針の穴に通して引き抜きます。

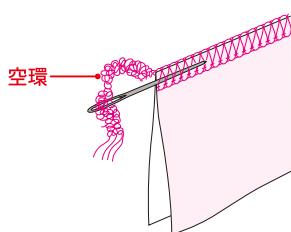

「空環」の糸をしごいて結びます。


※ギャザー寄せをした場合は、ギャザーが戻らないためにも「空環」を結んでおくと良いでしょう。

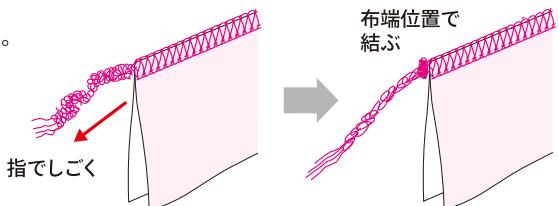


## 縫い目のほどき方

※わかりやすいように糸の色を変えています。


- ①布端の空環をカットし、右針糸と左針糸を数力所、目打ちなどを使って引き出して切る。

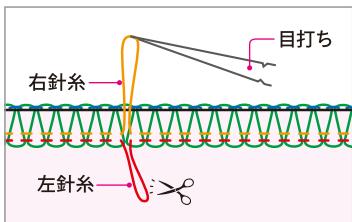

- ②右針糸と左針糸をそれぞれ引っ張って取り除く。

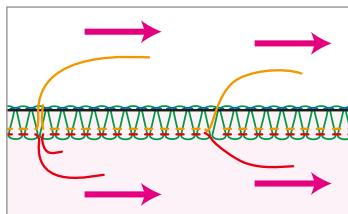


- ③針糸が取れるとルーパー糸は簡単に生地からはずれる。

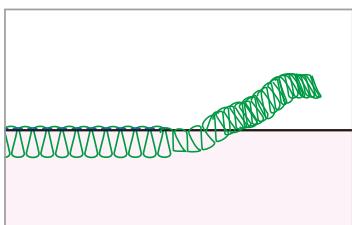


## カーブを縫う時のポイント

フットコントローラーを弱く踏んで縫い目がはずれないようにゆっくり縫いましょう。

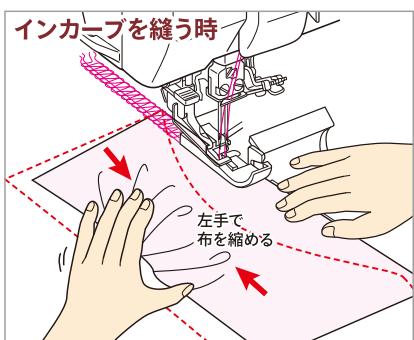

左手で生地を縮めるようにして、布を少しづつ直線状態をつくりながらゆっくり縫い進める。

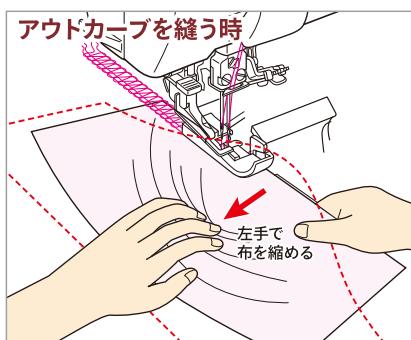

カーブ(突き出た)部分を左手で縮めて、右手で手前の布を右方向に引き出しながら縫う。このときメスから針落ち位置までが直線になるようにする。

# 7 主な名称

※アンテナは一番上まで引き伸ばしてください。

